






# Leitwerk

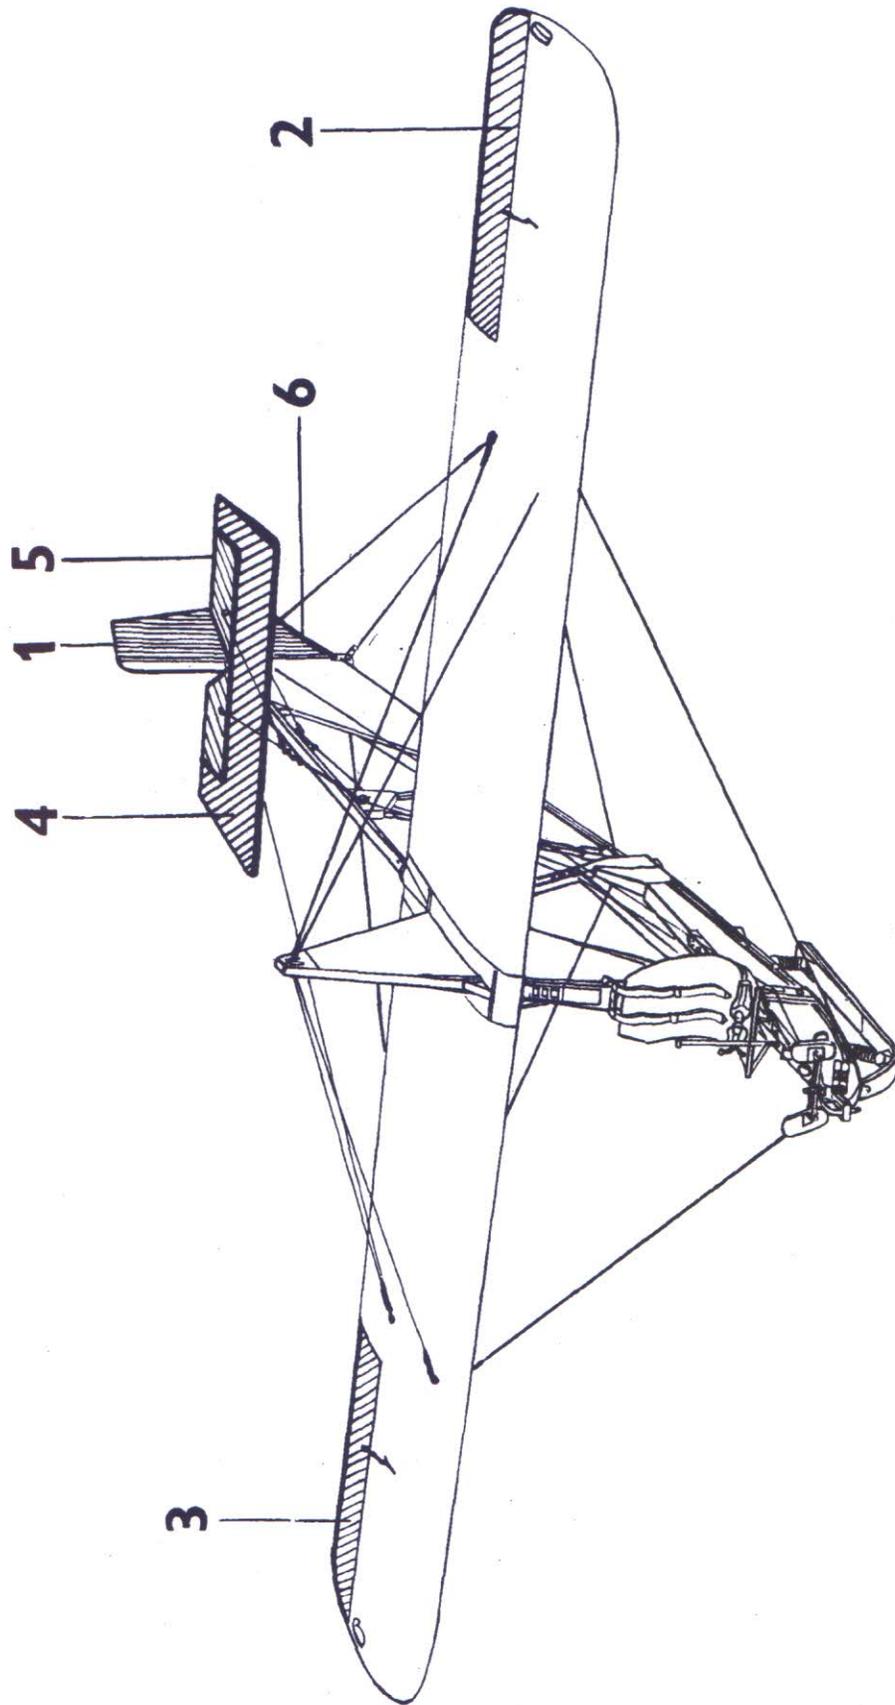

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

© Luftfahrt-Archiv Hafner, D-71638 Ludwigsburg, 2007

Diese Reproduktion basiert auf Originalunterlagen, die graphisch und textlich ergänzt oder verfeinert wurden. Text- und Bildgestaltung ist gesetzlich geschützt. Nachdruck , digitale Vervielfältigung oder Einstellung ins Internet, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung durch Luftfahrt-Archiv Hafner. Wir verweisen insbesondere auf die §§ 95a; 97; 106 und 108a des Urheberrechtsgesetzes vom 10.09.2003 und weisen auf die zivil- und strafrechtlichen Konsequenzen durch das Knacken des Kopierschutzes hin.

*This reproduction is based on original documents, which have been complemented and refined verbally or graphically. Wording and illustrations are protected by copyright. All rights reserved. Paper-copying, digital-copying and posing on third parties or publication via internet, even extracts, requires a written consent by Luftfahrt-Archiv Hafner. We refer particularly to articles 95a; 97; 106 and 108a of the copyright act from september 10<sup>th</sup>, 2003 and point to civil- and prosecution consequences when cracking copy protection.*

[www.luftfahrt-archiv-hafner.de](http://www.luftfahrt-archiv-hafner.de)

**Baugruppen-Übersicht**

(Inhaltsverzeichnis)

Orts-Nr.	Vorkommen im Flugzeug	Baugruppen-Benennung	Baugruppen-Nrn.
1	1	Seitenruder .....	30
2	1	Querruder, links .....	36
3	1	Querruder, rechts .....	37
4	1	Höhenflosse .....	38
5	1	Höhenruder .....	39
6	1	Höhenflossenstrebe .....	301

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

## Anmerkung:

Für die Truppe bestimmte Ersatzteile sind auf den Textseiten in Spalte Bemerkung durch **Tr** gekennzeichnet.  
Für die Reparatur bestimmte Ersatzteile werden an die Truppe nicht geliefert.

Ersatzteil-Liste

**108-14 A-2**  
(SG 38)

# Leitwerk


Bau-  
Gruppe **30**

## Seitenruder

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Ausgabe: Juli 1943

Änderungsstand siehe letztes  
Blatt dieser Baugruppe

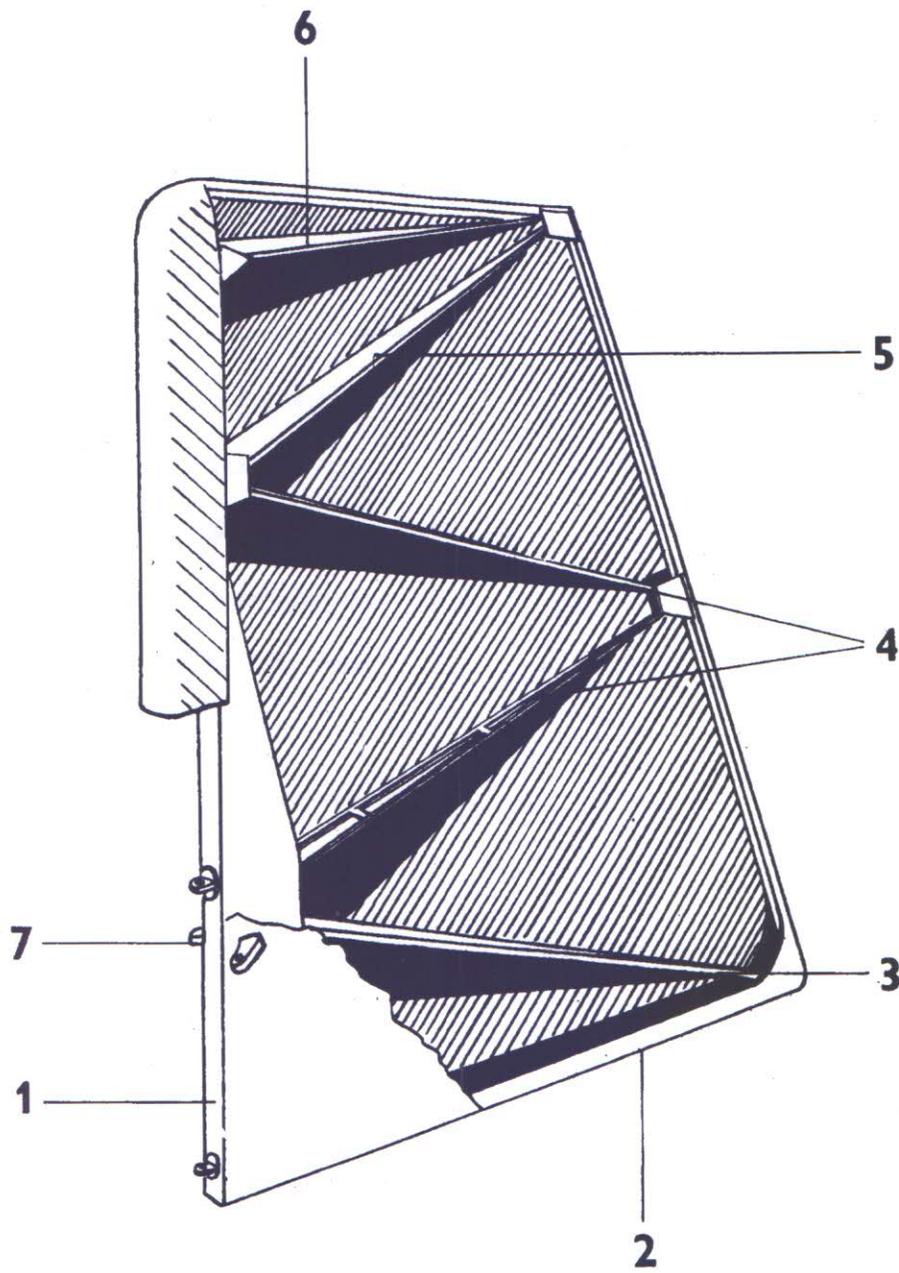

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Ersatzteil-Liste <b>108-14 A-2</b> (SG 38)	Leitwerk <b>Seitenruder</b>	Bau-Gruppe <b>30</b>
		Seite 3


## Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite / Orts-Nr.
1	1	Seitenruderholm .....	108-14.30-01	5/2
2	1	Schrägrippe .....	108-14.30-02	5/6
3	1	Schrägrippe .....	108-14.30-03	5/7
4	2	Schrägrippe .....	108-14.30-04	5/8
5	1	Schrägrippe .....	108-14.30-05	5/9
6	1	Rippe .....	108-14.30-06	5/10
7	1	Seitenruderhebel .....	108-14.30-07	5/11

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht Schadenersatzpflichtig

**Anmerkung:**

**Für die Truppe bestimmte Ersatzteile** sind auf den Textseiten in Spalte Bemerkung durch **Tr** gekennzeichnet.  
**Für die Reparatur bestimmte Ersatzteile** werden an die Truppe nicht geliefert.

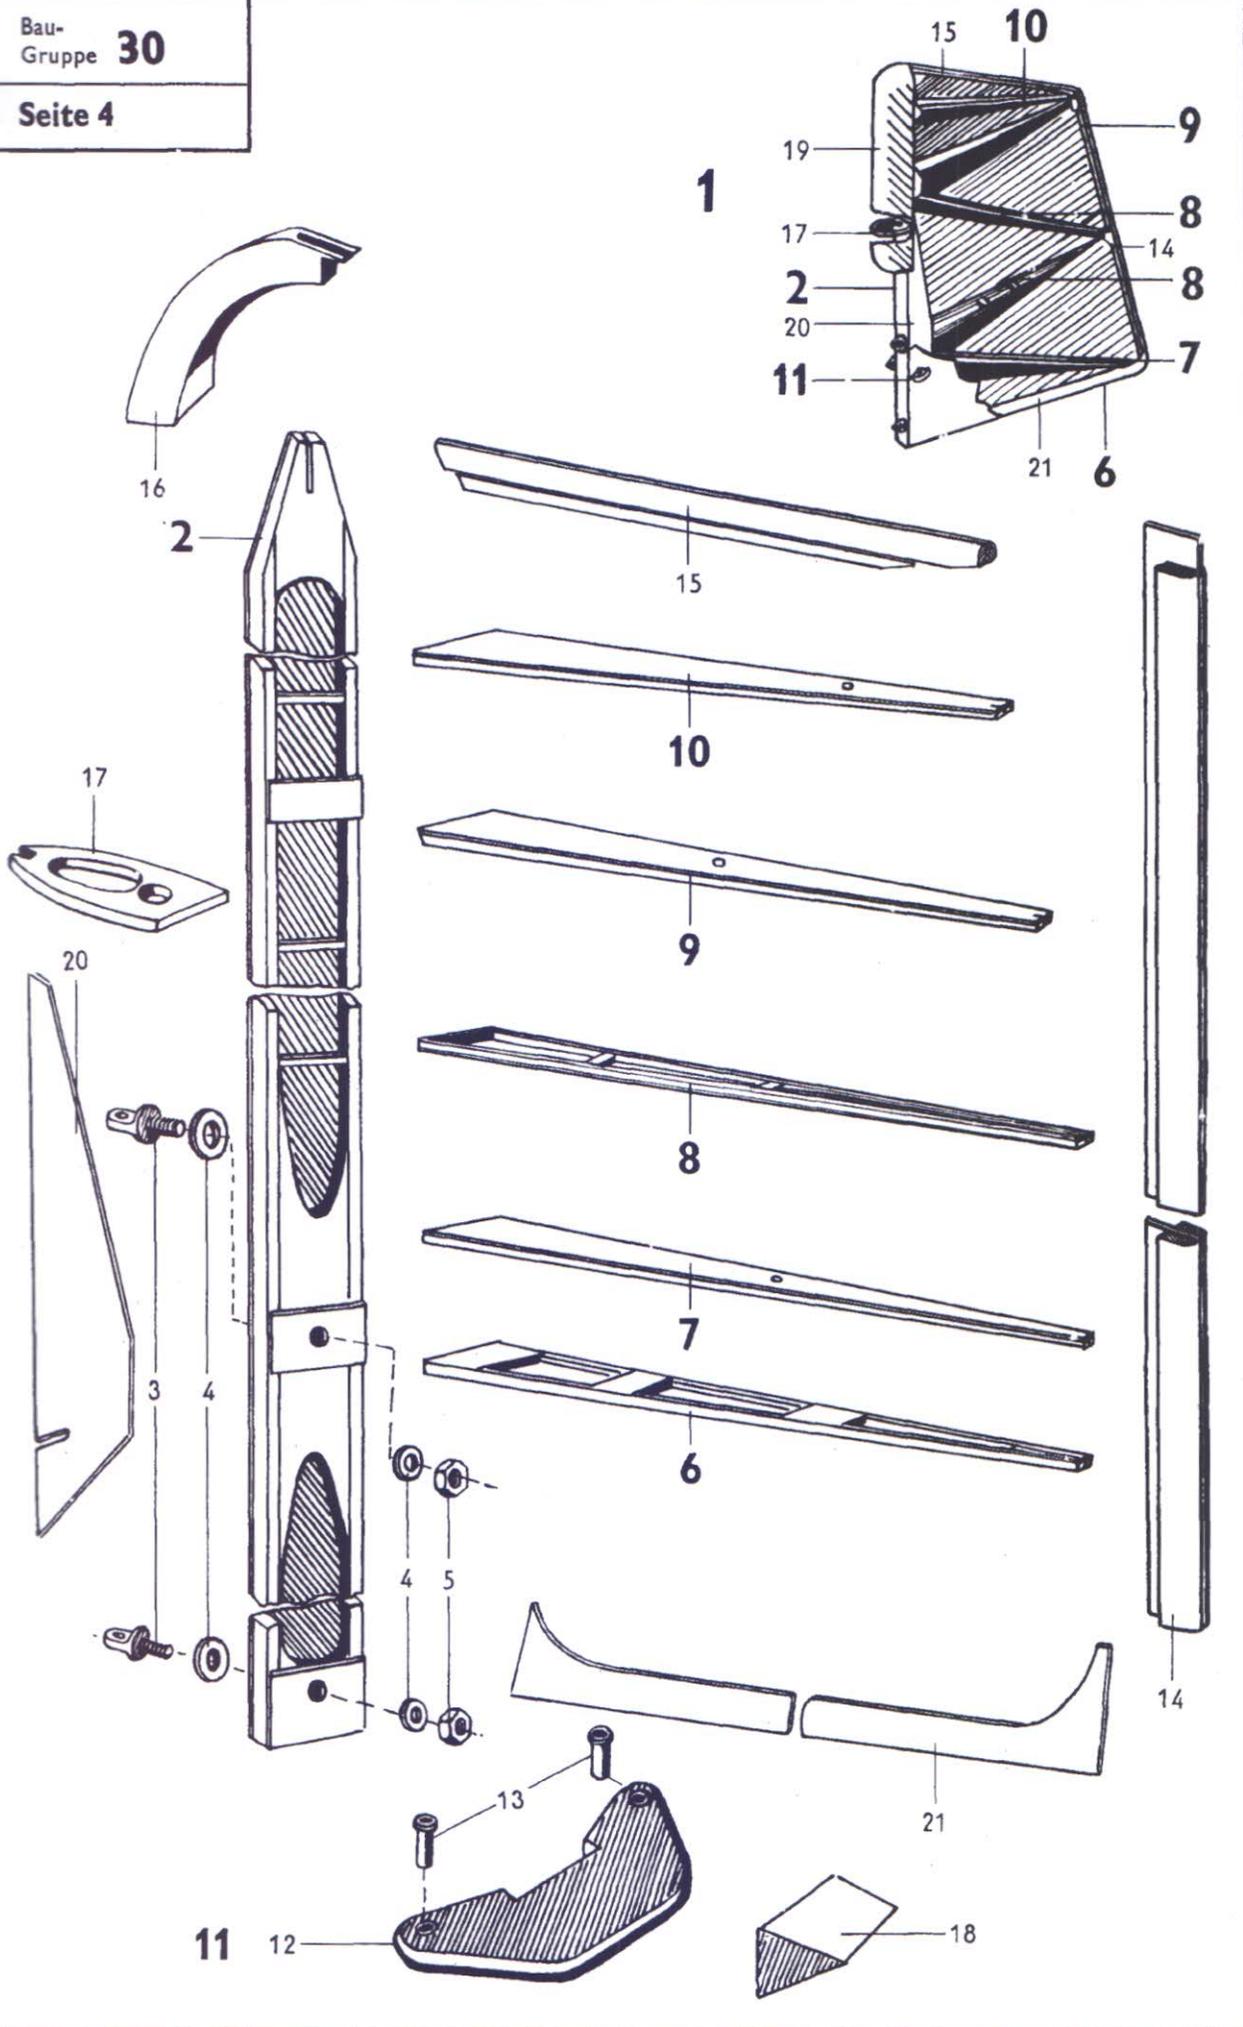

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr.	Bemerkung
—	1	<b>Seitenruder, vollständig</b> .....	<b>108-14.30</b>	<b>1</b>	
		mit den Orts-Nrn. 2-21			
—	1	<b>Seitenruderholm</b> .....	<b>108-14.30-01</b>	<b>2</b>	
		mit den Orts-Nrn. 3-5			
1120.3	2	Augbolzen .....	5 x 35 LgN 15932	3	
1010.2	4	Scheibe .....	A 6 DIN 9021	4	
1150.2	2	Sechskantmutter .....	M 6 LgN 14483.1	5	
—	1	<b>Schrägrippe</b> .....	<b>108-14.30-02</b>	<b>6</b>	
—	1	<b>Schrägrippe</b> .....	<b>108-14.30-03</b>	<b>7</b>	
—	2	<b>Schrägrippe</b> .....	<b>108-14.30-04</b>	<b>8</b>	
—	1	<b>Schrägrippe</b> .....	<b>108-14.30-05</b>	<b>9</b>	
—	1	<b>Rippe</b> .....	<b>108-14.30-06</b>	<b>10</b>	
—	1	<b>Seitenruderhebel</b> .....	<b>108-14.30-07</b>	<b>11</b>	
		bestehend aus den Orts-Nrn. 12 u. 13			
—	1	Brett .....	108-14.30-0701	12	
3305.2	2	Rohrniet .....	8 x 1 x 14 LgN 15250.2	13	
—	1	Endleiste .....	108-14.30-0801	14	
—	1	Endleiste .....	108-14.30-0802	15	
Linde	1	Randklotz .....	108-14.30-0808	16	
Linde	4	Nasenrippe .....	108-14.30-0804	17	
4001	1	Klotz .....	108-14.30-0805	18	
—	1	Bepankung .....	108-14.30-0901	19	
—	2	Lasche .....	108-14.30-0909	20	
—	2	Lasche .....	108-14.30-0904	21	



Ersatzteil-Liste

**108-14 A-2**  
(SG 38)

**Leitwerk**


Bau-  
Gruppe **36**

# Querruder, links

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Ausgabe: Juli 1943

Änderungsstand siehe letztes Blatt  
dieser Baugruppe

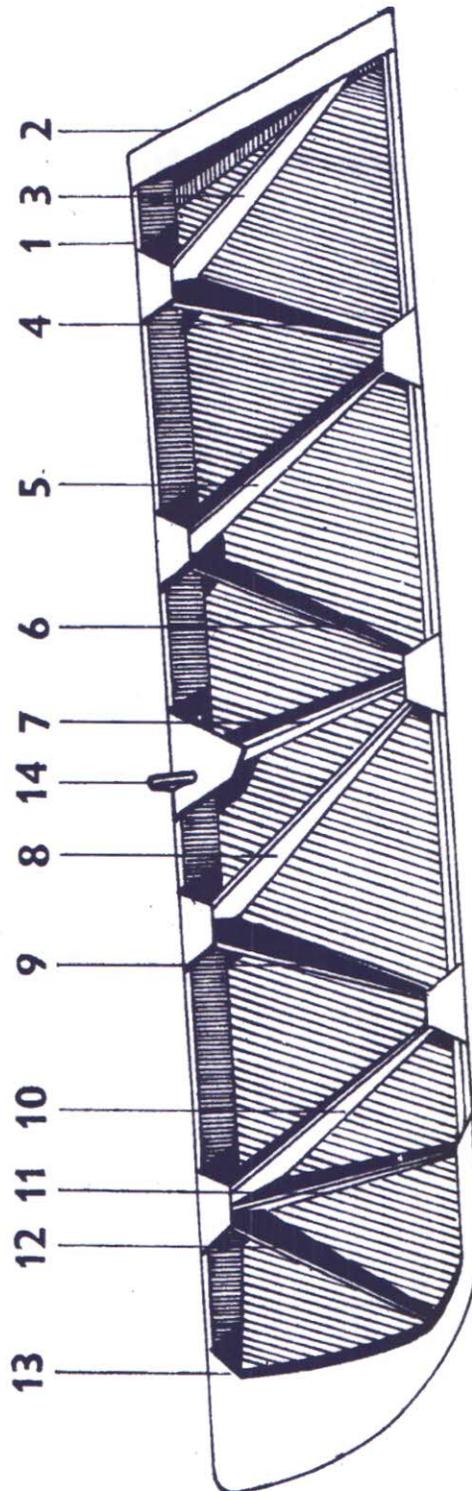


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

## Untergruppen-Übersicht

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite/ Orts-Nr.
1	1	Querruderholm .....	108-14.36-01	5/2
2	1	Rippe .....	108-14.36-02	5/6
3	1	Schrägrippe .....	108-14.36-03	5/7
4	1	Schrägrippe .....	108-14.36-04	5/8
5	1	Schrägrippe .....	108-14.36-05	5/9
6	1	Schrägrippe .....	108-14.36-06	5/10
7	1	Rippe .....	108-14.36-07	5/11
8	1	Schrägrippe .....	108-14.36-08	5/12
9	1	Schrägrippe .....	108-14.36-09	5/13
10	1	Schrägrippe .....	108-14.36-10	5/14
11	1	Rippe .....	108-14.36-11	5/15
12	1	Schrägrippe .....	108-14.36-12	5/16
13	1	Rippe .....	108-14.36-13	5/17
14	1	Querruderhebel .....	108-14.36-14	7/2

Anmerkung:  
 Für die Truppe bestimmte Ersatzteile sind auf den Textseiten in Spalte Bemerkung durch Tr gekennzeichnet.  
 Für die Reparatur bestimmte Ersatzteile werden an die Truppe nicht geliefert.

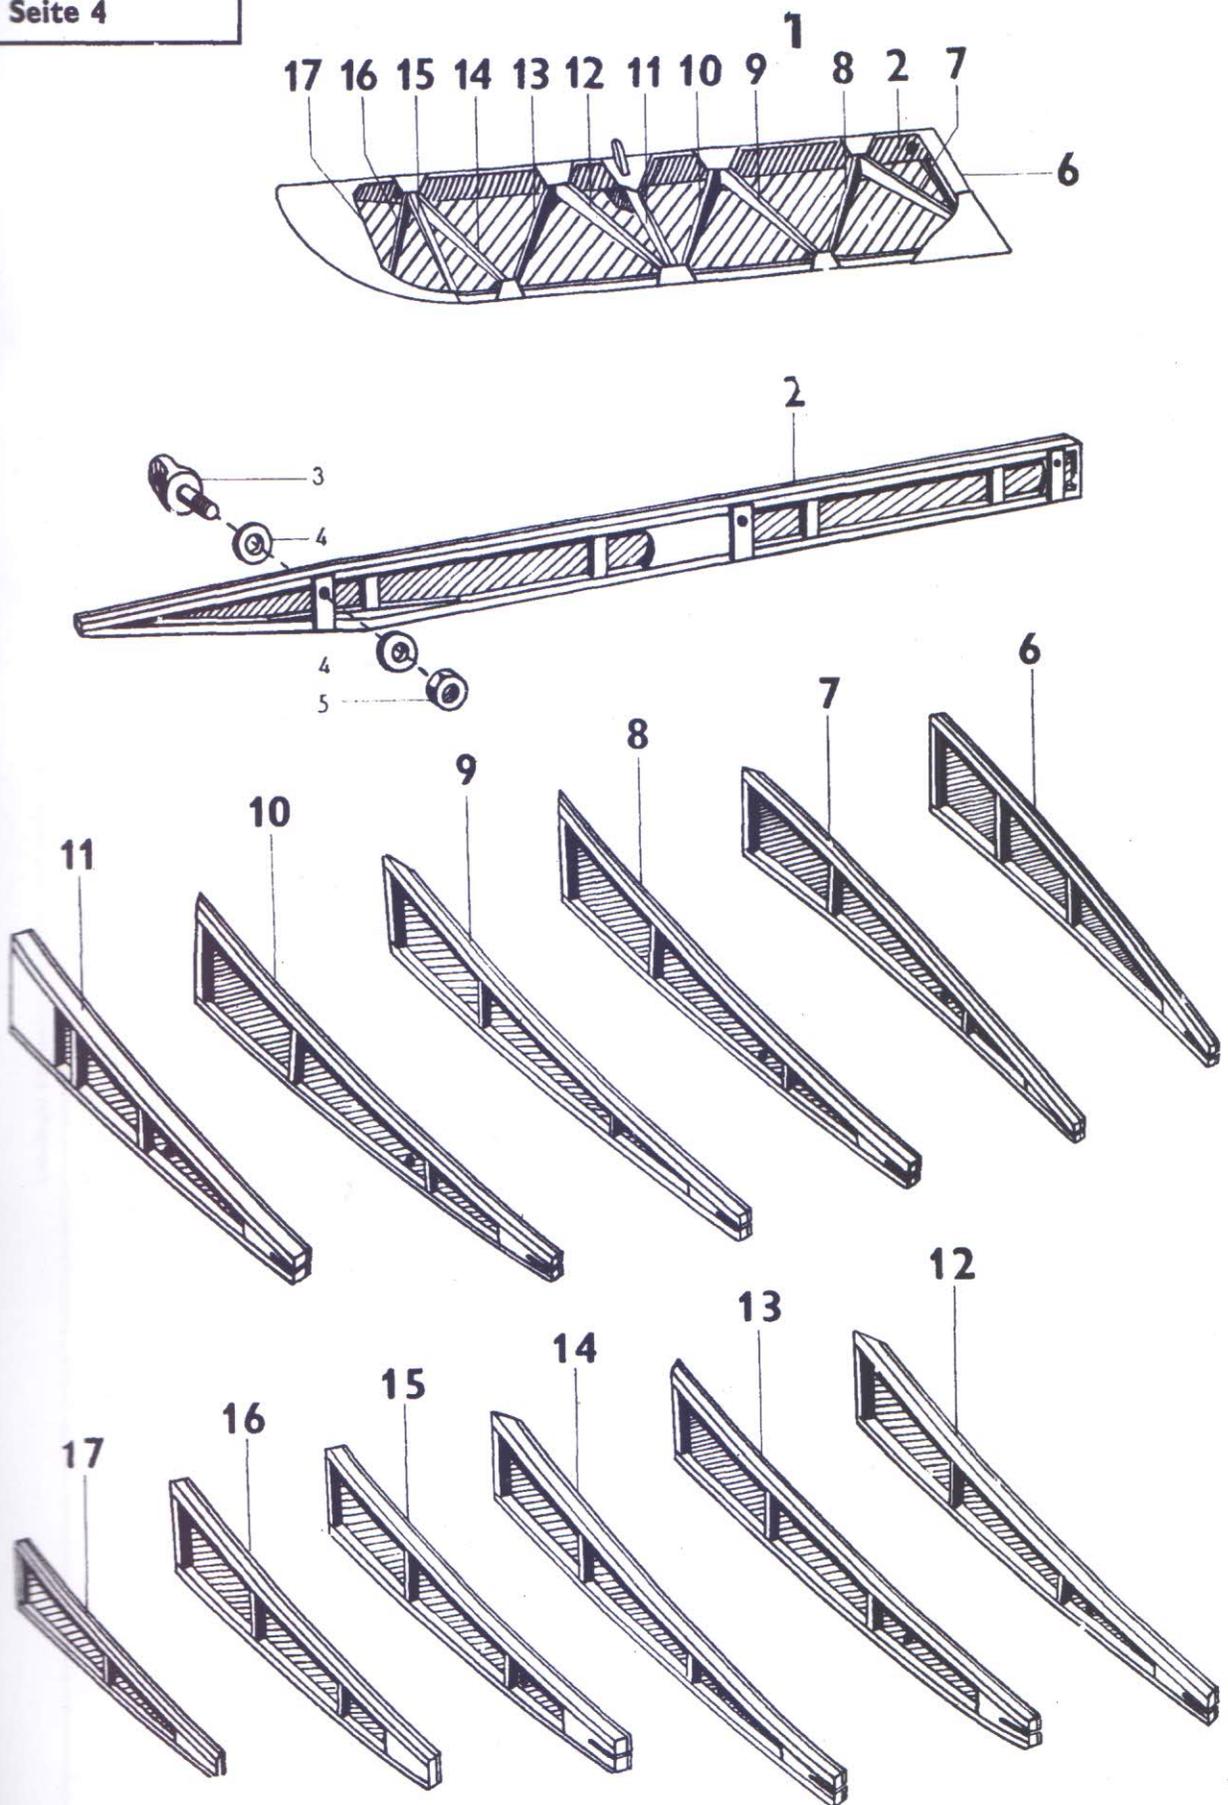

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Ersatzteil-Liste  
**108-14 A-2**  
 (SG 38)


Leitwerk  
**Querruder, links**

Bau-Gruppe **36**

Seite 5

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr.	Be-merkung
—	1	<b>Querruder, links, vollständig</b> ..... bestehend aus den Orts-Nrn. der Seiten 5 u. 7	<b>108-14.36</b>	<b>1</b>	
—	1	<b>Querruderholm</b> ..... mit den Orts-Nrn. 3-5	<b>108-14.36-01</b>	<b>2</b>	
1120.3	3	Augbolzen .....	5 × 35 LgN 15932	3	
1010.2	6	Scheibe .....	A 6 DIN 9021	4	
1150.2	3	Sechskantmutter .....	M 6 LgN 14483.1	5	
—	1	<b>Rippe</b> .....	<b>108-14.36-02</b>	<b>6</b>	
—	1	<b>Schrägrippe</b> .....	<b>108-14.36-03</b>	<b>7</b>	
—	1	<b>Schrägrippe</b> .....	<b>108-14.36-04</b>	<b>8</b>	
—	1	<b>Schrägrippe</b> .....	<b>108-14.36-05</b>	<b>9</b>	
—	1	<b>Schrägrippe</b> .....	<b>108-14.36-06</b>	<b>10</b>	
—	1	<b>Rippe</b> .....	<b>108-14.36-07</b>	<b>11</b>	
—	1	<b>Schrägrippe</b> .....	<b>108-14.36-08</b>	<b>12</b>	
—	1	<b>Schrägrippe</b> .....	<b>108-14.36-09</b>	<b>13</b>	
—	1	<b>Schrägrippe</b> .....	<b>108-14.36-10</b>	<b>14</b>	
—	1	<b>Rippe</b> .....	<b>108-14.36-11</b>	<b>15</b>	
—	1	<b>Schrägrippe</b> .....	<b>108-14.36-12</b>	<b>16</b>	
—	1	<b>Rippe</b> .....	<b>108-14.36-13</b>	<b>17</b>	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

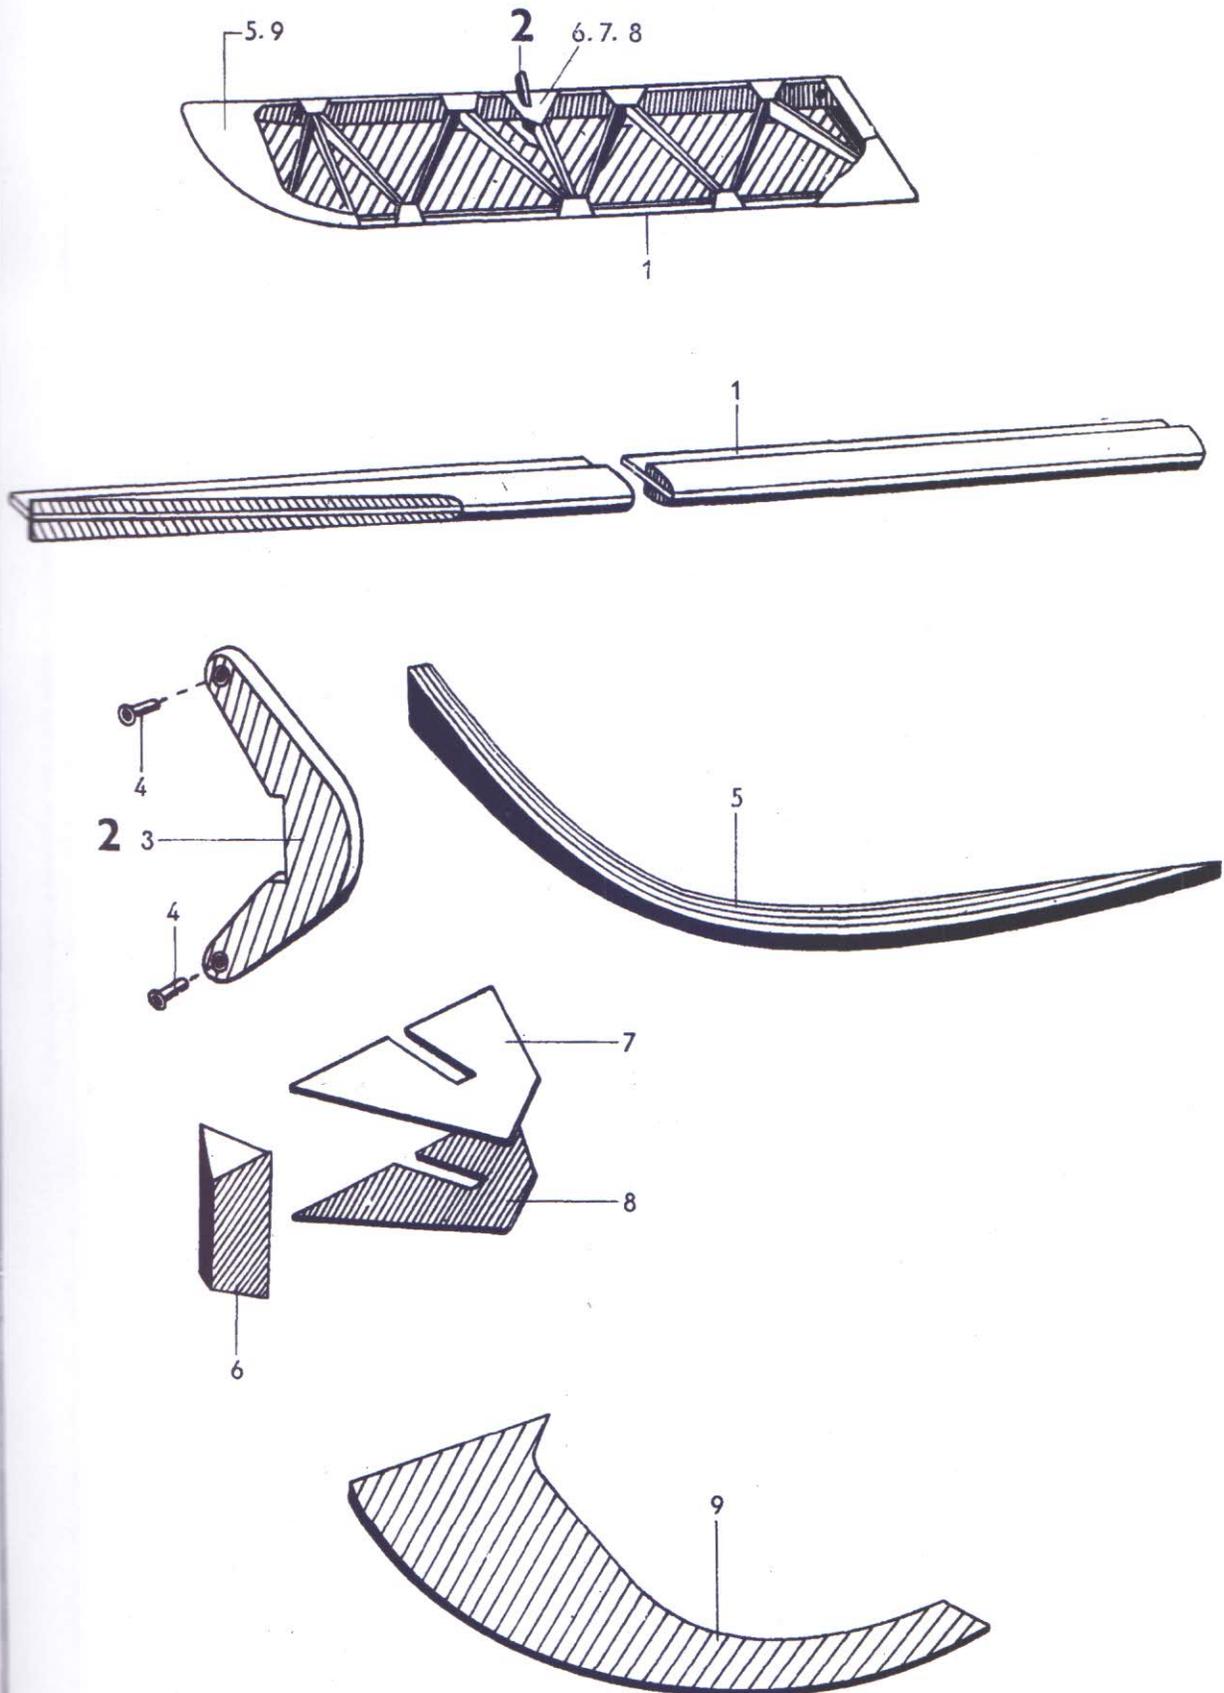

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Ersatzteil-Liste <b>108-14 A-2</b> (SG 38)		Leitwerk <b>Querruder, links</b>		Bau-Gruppe <b>36</b>
				Seite 7
Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr. Be-merkung
—	1	Endleiste .....	108-14.36-1501	1
—	1	<b>Querruderhebel</b> .....	<b>108-14.36-14</b>	2
		bestehend aus den Orts-Nrn. 3 u. 4		
—	1	Brett .....	108-14.36-1401	3
3305.2	2	Rohrniet .....	8 × 1 × 14 LgN 15250.2	4
—	1	Randbogen .....	108-14.36-1502	5
4001	1	Klotz .....	108-14.36-1514	6
—	1	Lasche .....	108-14.36-1510	7
—	1	Lasche .....	108-14.36-1511	8
—	2	Beplankung .....	108-14.36-1503	9

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht Schadenersatzpflichtig



Ersatzteil-Liste

**108-14 A-2**  
(SG 38)

**Leitwerk**


Bau-  
Gruppe **37**

# Querruder, rechts

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Ausgabe: Juli 1943

Änderungsstand siehe letztes Blatt  
dieser Baugruppe

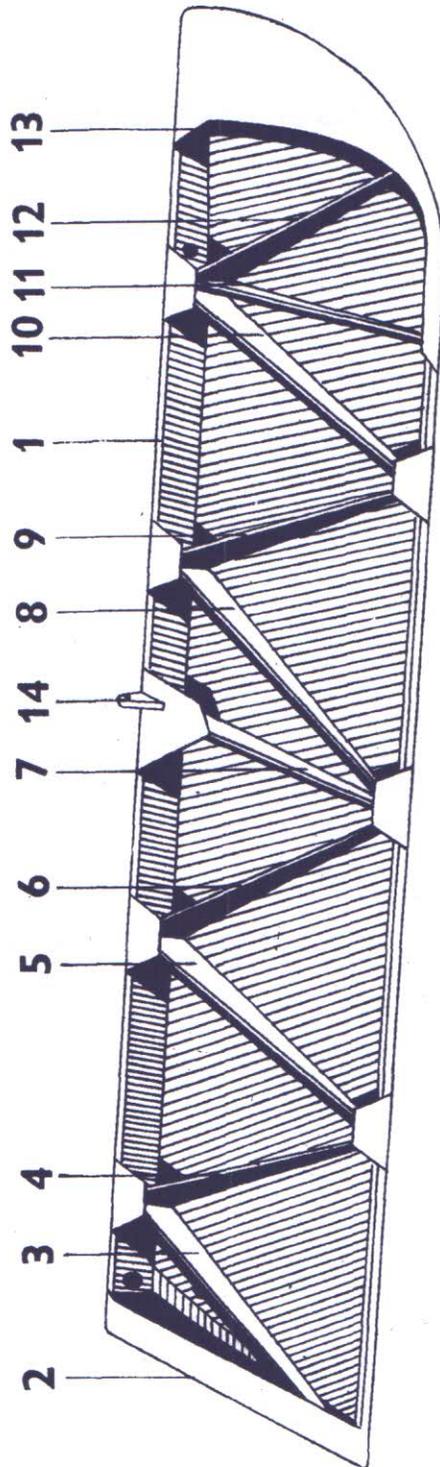


Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

## Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite/ Orts-Nr.
1	1	Querruderholm .....	108-14.37-01	5/2
2	1	Rippe .....	108-14.37-02	5/6
3	1	Schrägrippe .....	108-14.37-03	5/7
4	1	Schrägrippe .....	108-14.37-04	5/8
5	1	Schrägrippe .....	108-14.37-05	5/9
6	1	Schrägrippe .....	108-14.37-06	5/10
7	1	Rippe .....	108-14.37-07	5/11
8	1	Schrägrippe .....	108-14.37-08	5/12
9	1	Schrägrippe .....	108-14.37-09	5/13
10	1	Schrägrippe .....	108-14.37-10	5/14
11	1	Rippe .....	108-14.36-11	5/15
12	1	Schrägrippe .....	108-14.37-12	5/16
13	1	Rippe .....	108-14.37-13	5/17
14	1	Querruderhebel .....	108-14.36-14	7/2

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


Anmerkung:  
 Für die Truppe bestimmte Ersatzteile sind auf den Textseiten in Spalte Bemerkung durch Tr gekennzeichnet.  
 Für die Reparatur bestimmte Ersatzteile werden an die Truppe nicht geliefert.

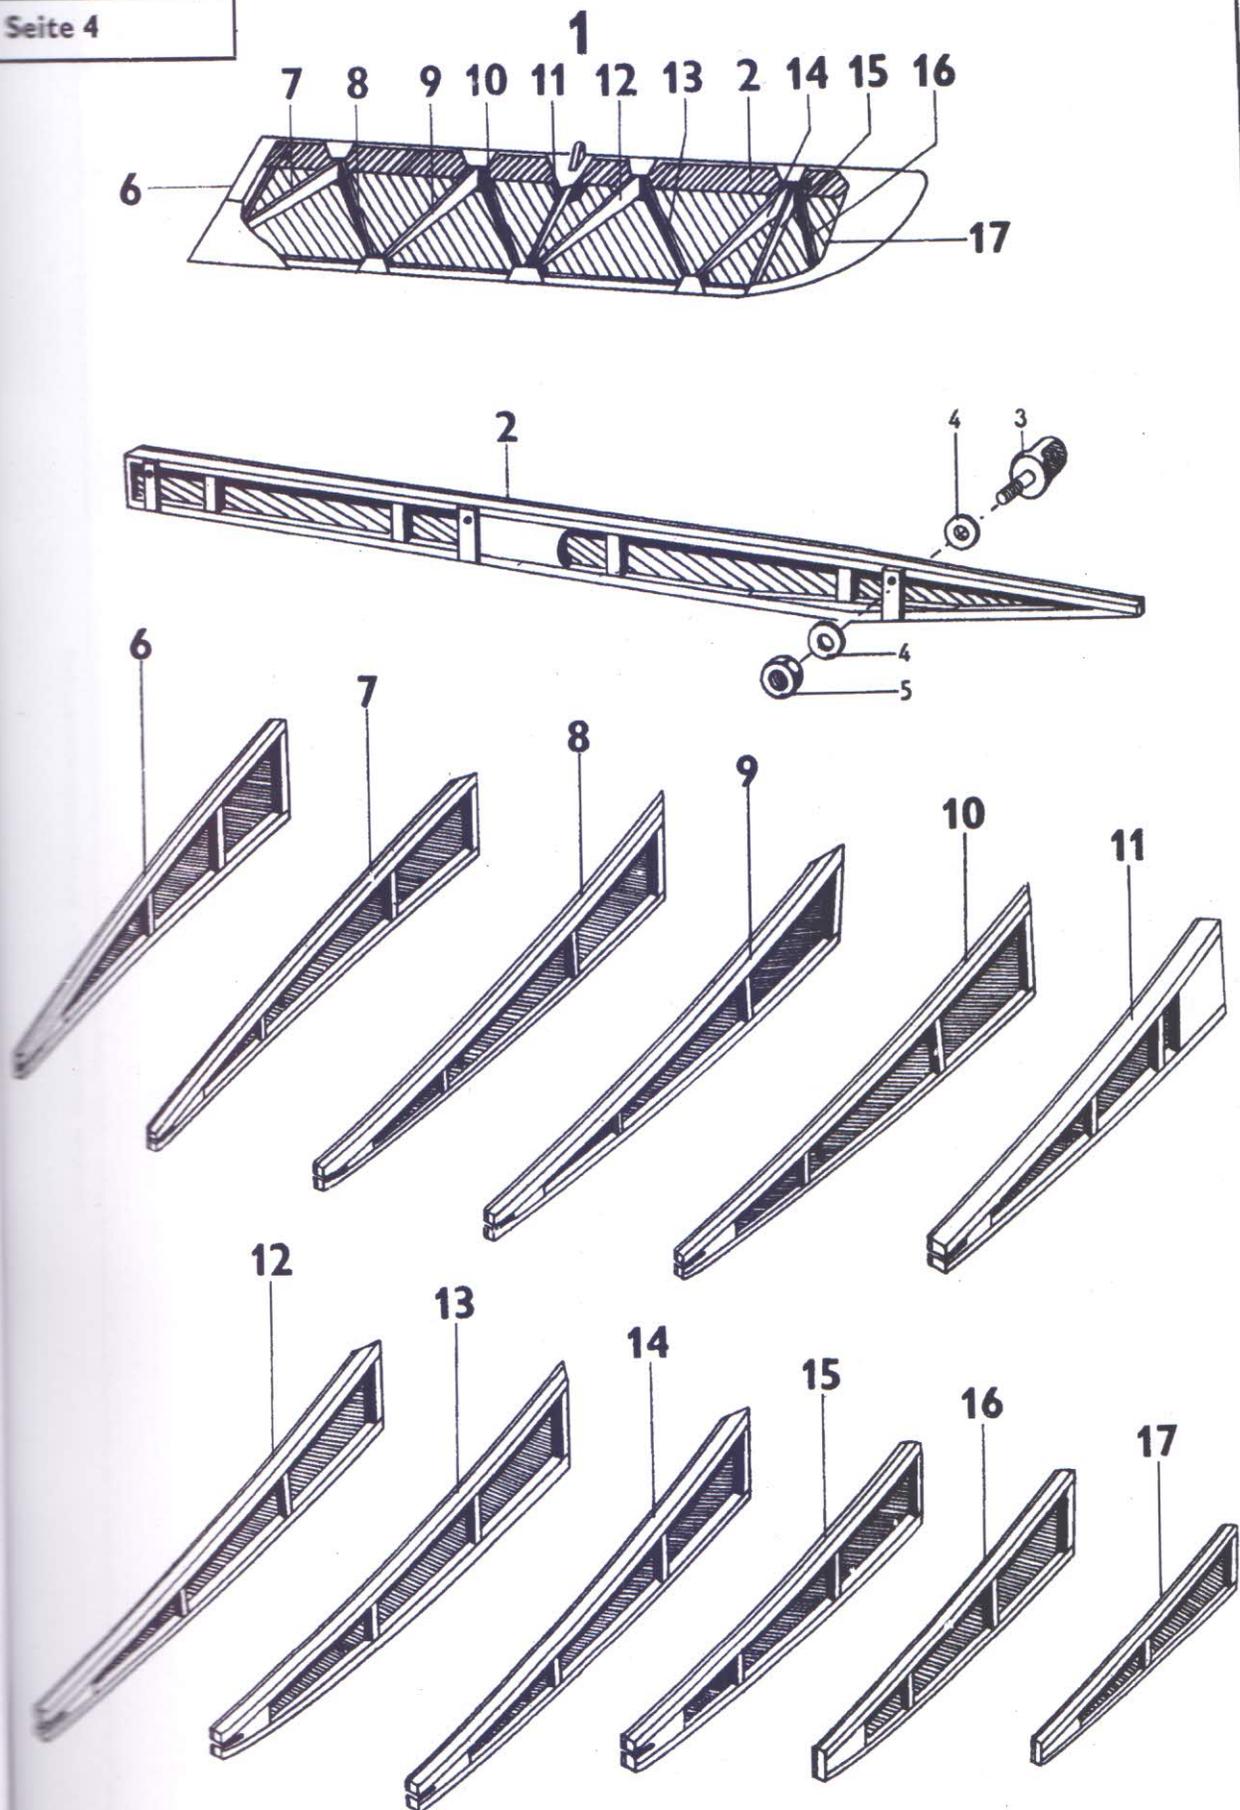

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Ersatzteil-Liste <b>108-14 A-2</b> (SG 38)		Leitwerk <b>Querruder, rechts</b>			Bau-Gruppe <b>37</b>
					Seite 5
Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr.	Be-merkung
—	1	<b>Querruder, rechts, vollständig.....</b> bestehend aus den Orts-Nrn. der Seiten 5 u. 7	<b>108-14.37</b>	1	
—	1	<b>Querruderholm .....</b> mit den Orts-Nrn. 3 u. 5	<b>108-14.37-01</b>	2	
1120.3	3	Augbolzen .....	3 x 35 LgN 15932	3	
1010.2	6	Scheibe .....	A 6 DIN 9021	4	
1150.2	3	Sechskantmutter .....	M 6 LgN 14483.1	5	
—	1	<b>Rippe .....</b>	<b>108-14.37-02</b>	6	
—	1	<b>Schrägrippe .....</b>	<b>108-14.37-03</b>	7	
—	1	<b>Schrägrippe .....</b>	<b>108-14.37-04</b>	8	
—	1	<b>Schrägrippe .....</b>	<b>108-14.37-05</b>	9	
—	1	<b>Schrägrippe .....</b>	<b>108-14.37-06</b>	10	
—	1	<b>Rippe .....</b>	<b>108-14.37-07</b>	11	
—	1	<b>Schrägrippe .....</b>	<b>108-14.37-08</b>	12	
—	1	<b>Schrägrippe .....</b>	<b>108-14.37-09</b>	13	
—	1	<b>Schrägrippe .....</b>	<b>108-14.37-10</b>	14	
—	1	<b>Rippe .....</b>	<b>108-14.36-11</b>	15	
—	1	<b>Schrägrippe .....</b>	<b>108-14.37-12</b>	16	
—	1	<b>Rippe .....</b>	<b>108-14.37-13</b>	17	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

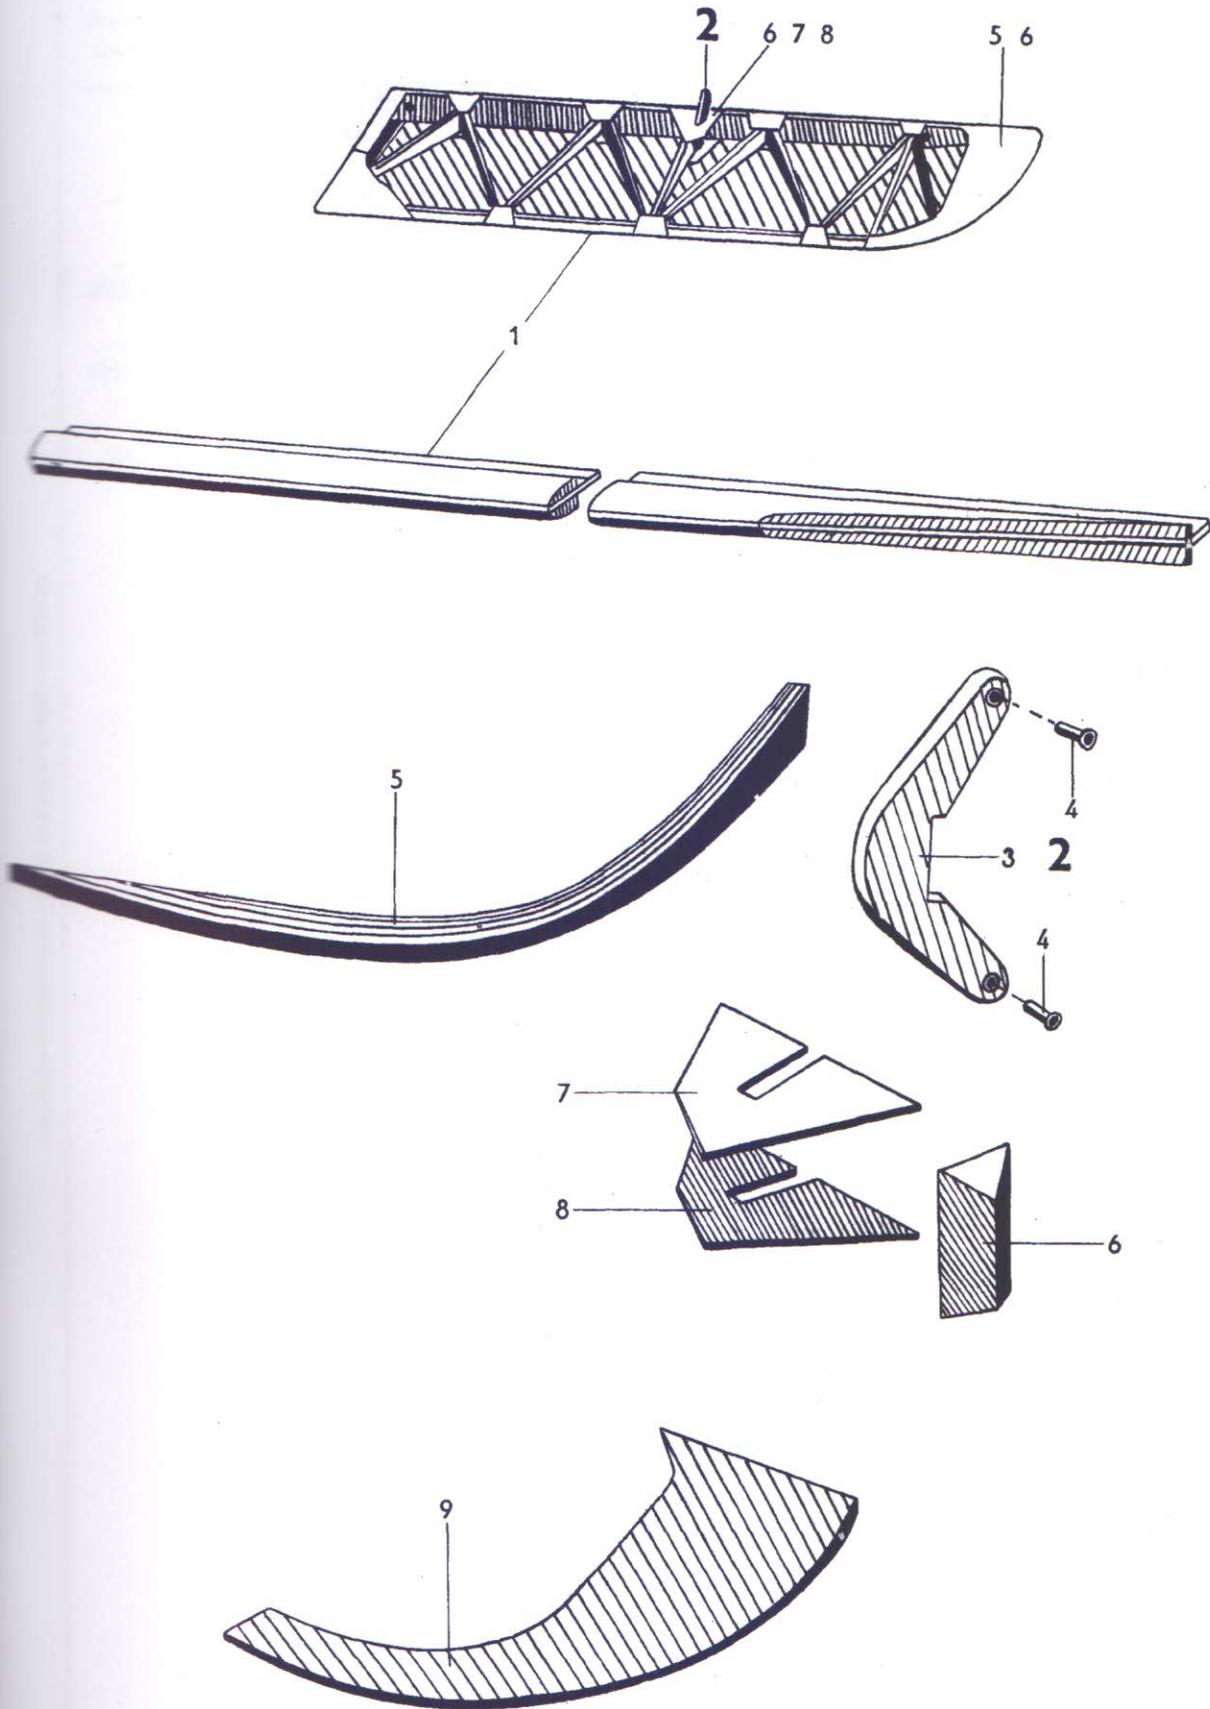

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Ersatzteil-Liste

**108-14 A-2**

(SG 38)

Leitwerk

**Querruder, rechts**Bau-  
Gruppe **37**

Seite 7

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr.	Be-merkung
—	1	Endleiste .....	108-14.36-1501	1	
—	1	<b>Querruderhebel</b> .....	<b>108-14.36-14</b>	<b>2</b>	
		bestehend aus den Orts-Nrn. 3 u. 4			
—	1	Brett .....	108-14.36-1401	3	
3305.2	2	Rohrriet .....	8 × 1 × 14 LgN 15250.2	4	
—	1	Randbogen .....	108-14.36-1502	5	
4001	1	Klotz .....	108-14.36-1514	6	
—	1	Lasche .....	108-14.36-1510	7	
—	1	Lasche .....	108-14.36-1511	8	
—	2	Beplankung .....	108-14.36-1503	9	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Ersatzteil-Liste

**108-14 A-2**  
(SG 38)

# Leitwerk


Bau-  
Gruppe **38**

# Höhenflosse

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Ausgabe: Juli 1943

Änderungsstand siehe letztes Blatt  
dieser Baugruppe

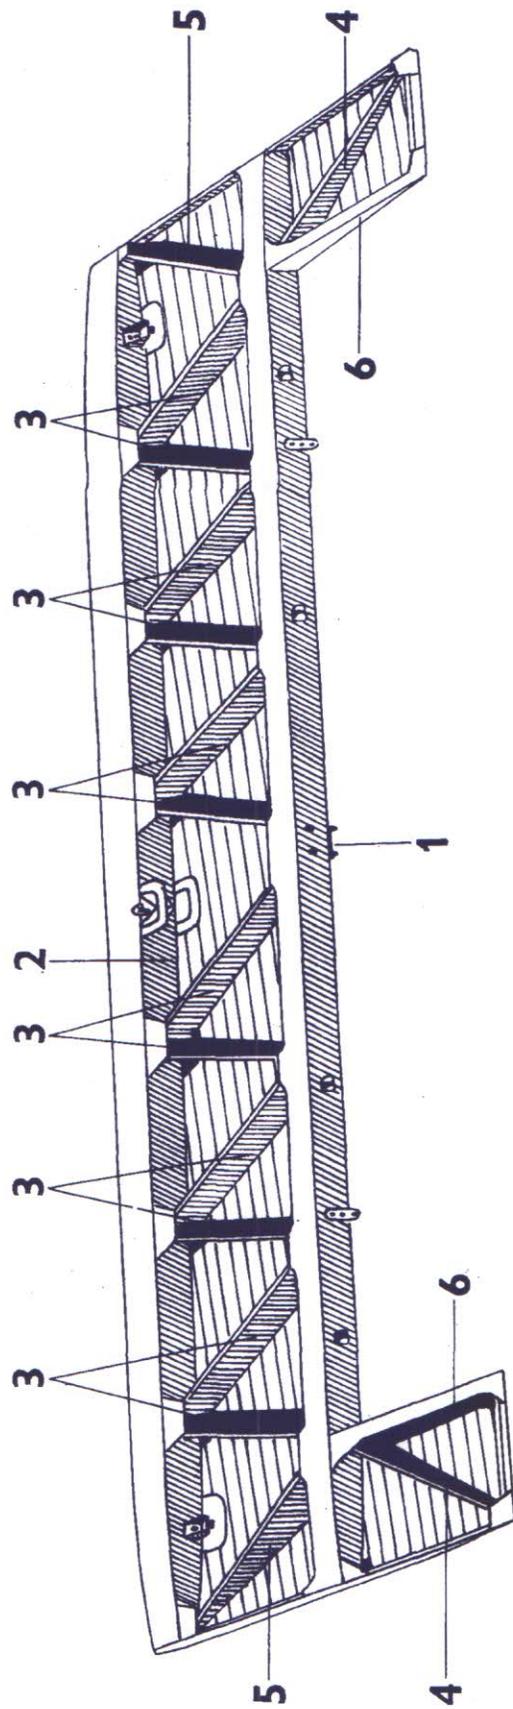

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


**Untergruppen-Übersicht**

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite / Orts-Nr.
1	1	Hinterer Höhenflossenholm .....	108-14.38-01	5/2
2	1	Vorderer Höhenflossenholm .....	108-14.38-02	5/27
3	12	Schrägrippe .....	108-14.38-03	7/2
4	2	Schrägrippe .....	108-14.38-04	1/4
5	2	Schrägrippe .....	108-14.38-05	7/1
6	2	Rippe .....	108-14.38-06	7/3

Unbedingte Verwendung ist strafb. und macht schuldnerspflichtig

**Anmerkung:**







Für die Truppe bestimmte Ersatzteile sind auf den Textseiten in Spalte Bemerkung durch **Tr** gekennzeichnet.  
Für die Reparatur bestimmte Ersatzteile werden an die Truppe nicht geliefert.

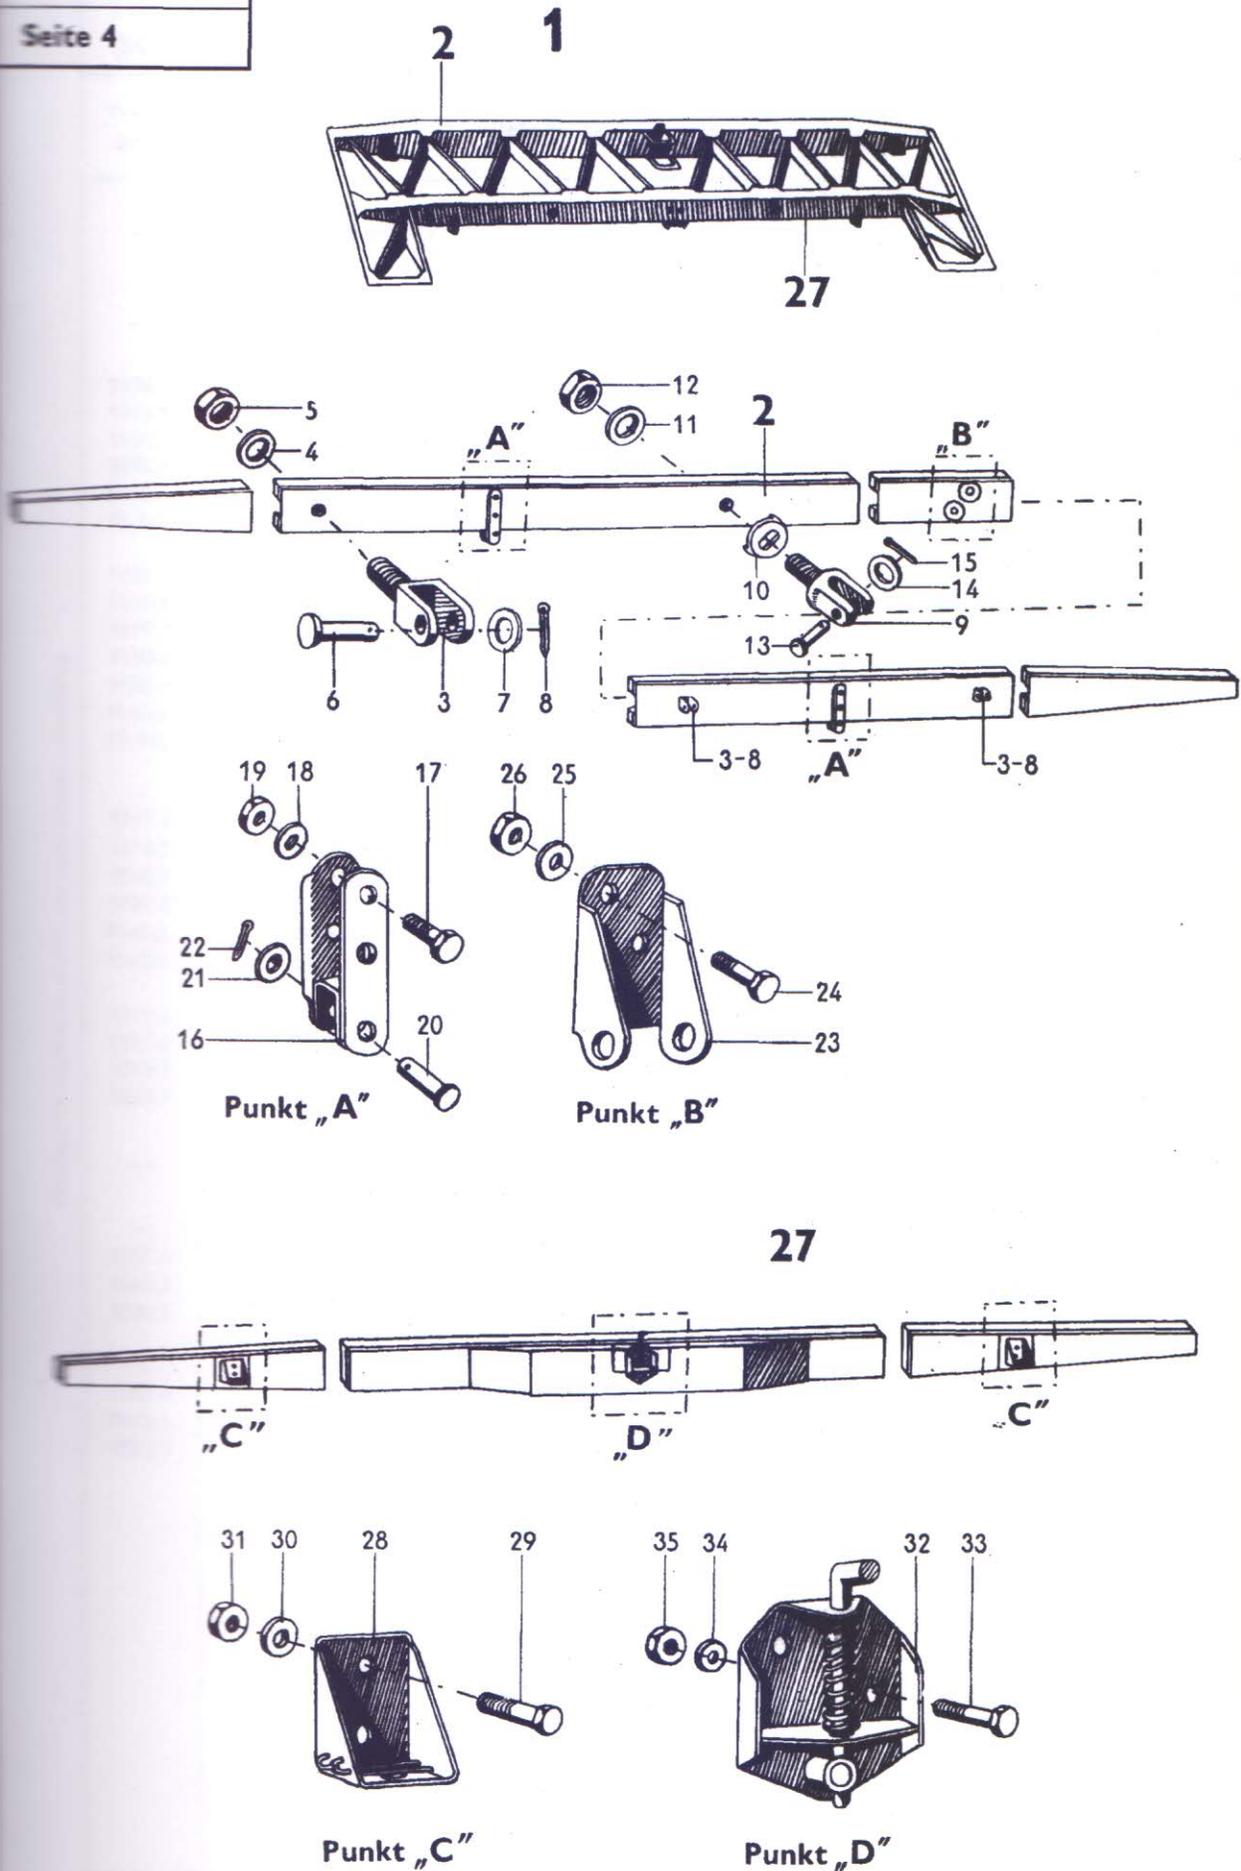

Unbefristete Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr.	Bemerkung
—	1	<b>Höhenflosse, vollständig</b> .....	<b>108-14.38</b>	<b>1</b>	
		bestehend aus den Orts-Nrn. der Seiten 5 u. 7			
—	1	<b>Hinterer Höhenflossenholm</b> .....	<b>108-14.38-01</b>	<b>2</b>	
		mit den Orts-Nrn. 3-26			
1120.3	3	Gabelbolzen .....	108-14.16-0303	3	
1010.2	3	Scheibe .....	A 6 DIN 9021	4	
1150.2	3	Sechskantmutter .....	M 6 LgN 14483.1	5	
1120.3	3	Bolzen .....	6 × 26 LgN 15229	6	
Flußst.	3	Scheibe .....	6 LgN 14533.1	7	
Flußst.	3	Splint .....	2 × 12 DIN 94	8	
1120.3	1	Gabelbolzen .....	3,5 × 33 LgN 15932	9	
1050.2	1	Drehschutz .....	24 LgN 15932	10	
1010.2	1	Scheibe .....	A 6 DIN 9021	11	
1150.2	1	Sechskantmutter .....	M 6 LgN 14483.1	12	
1120.3	1	Bolzen .....	6 × 18 LgN 15229	13	
Flußst.	1	Scheibe .....	6 LgN 14533.1	14	
Flußst.	1	Splint .....	2 × 12 DIN 94	15	
—	2	<b>HG-Strebenanschlußbeschlag</b> .....	<b>108-14.38-01 H 03</b>	<b>16</b>	
1267.4	4	Sechskantschraube .....	M 6 × 26 LgN 14180	17	
1010.2	4	Scheibe .....	A 6 DIN 9021	18	
1040.7	4	Sechskantmutter .....	M 6 AGGN 14487.2	19	
1120.3	2	Bolzen .....	6 × 24 LgN 15229	20	
Flußst.	2	Scheibe .....	6 LgN 14533.1	21	
Flußst.	2	Splint .....	2 × 12 DIN 94	22	
1110.4	1	<b>Befestigungsbeschlag</b> .....	<b>108-14.38-0104</b>	<b>23</b>	
1267.4	2	Sechskantschraube .....	M 6 × 22 LgN 14180	24	
1010.2	2	Scheibe .....	A 6 DIN 9021	25	
1040.7	2	Sechskantmutter .....	M 6 AGGN 14487.2	26	
—	1	<b>Vorderer Höhenflossenholm</b> .....	<b>108-14.38-02</b>	<b>27</b>	
		mit den Orts-Nrn. 28-35			
—	2	<b>HG-Strebenrastenbeschlag</b> .....	<b>108-14.38-02 H 02</b>	<b>28</b>	
1267.4	4	Sechskantschraube .....	M 6 × 16 LgN 14180	29	
1010.2	4	Scheibe .....	A 6 DIN 9021	30	
1150.2	4	Sechskantmutter .....	M 6 LgN 14483.1	31	
—	1	<b>HG-Befestigungsbeschlag</b> .....	<b>108-14.38-02 H 01</b>	<b>32</b>	
1267.4	2	Sechskantschraube .....	M 6 × 26 LgN 14180	33	
Flußst.	2	Scheibe .....	6 LgN 14538.1	34	
1100.2	2	Sechskantmutter .....	M 6 AGGN 14487.2	35	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

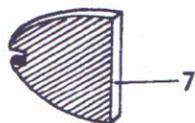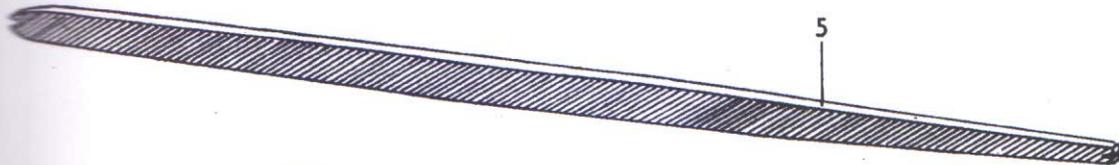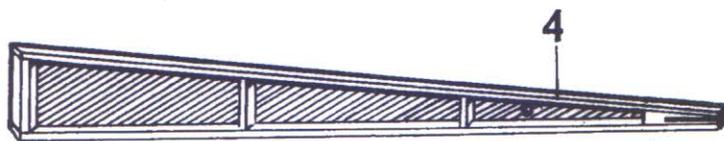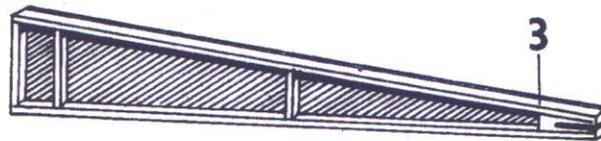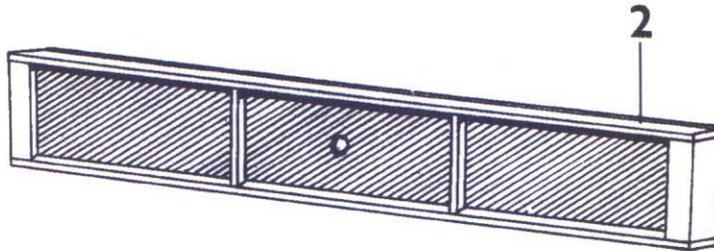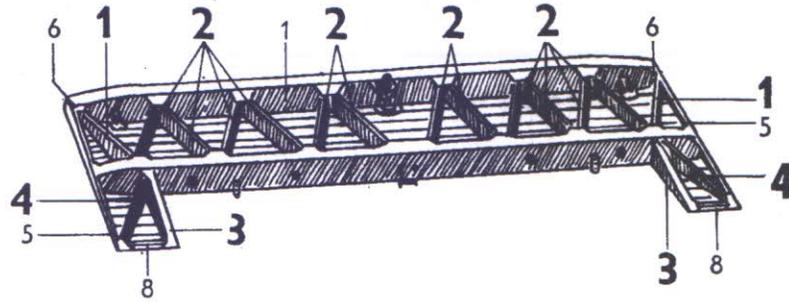

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Ersatzteil-Liste  
**108-14 A-2**  
 (SG 38)

Leitwerk  
**Höhenflosse**

Bau-Gruppe **38**

Seite 7

Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr.	Bemerkung
—	2	Schrägrippe .....	108-14.38-05	1	
—	12	Schrägrippe .....	108-14.38-03	2	
—	2	Rippe .....	108-14.38-06	3	
—	2	Schrägrippe .....	108-14.38-04	4	
4001	2	Randleiste .....	108-14.38-0704	5	
Linde	2	Klotz .....	108-14.38-0705	6	
Linde	10	Nasenrippe .....	108-14.38-0702	7	
—	2	Endleiste .....	108-14.38-0701	8	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Ersatzteil-Liste

**108-14 A-2**  
(SG 38)

# Leitwerk


Bau-  
Gruppe **39**

# Höhenruder

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht infamenspezifisch

Ausgabe: Juli 1943

Änderungsstand siehe letztes Blatt  
dieser Baugruppe

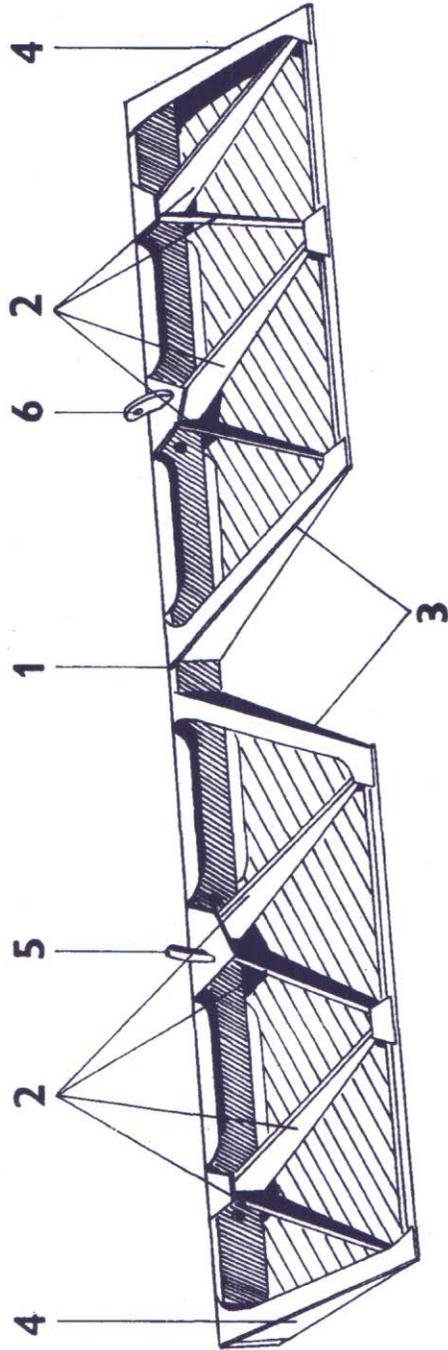

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig


**Untergruppen-Übersicht**

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite / Orts-Nr.
1	1	Höhenruderholm .....	108-14.39-01	5/2
2	8	Schrägrippe .....	108-14.39-02	5/7
3	2	Schrägrippe .....	108-14.39-03	5/8
4	2	Endrippe .....	108-14.39-04	5/6
5	1	Linker Höhenruderhebel .....	108-14.39-05	5/14
6	1	Rechter Höhenruderhebel .....	108-14.39-06	5/17

Mögliche Verwendung im Ersatzteil- und Baugruppenverzeichnis

**Anmerkung:**

Für die Truppe bestimmte Ersatzteile sind auf den Textseiten in Spalte Bemerkung durch **Tr** gekennzeichnet.  
 Für die Reparatur bestimmte Ersatzteile werden an die Truppe nicht geliefert.

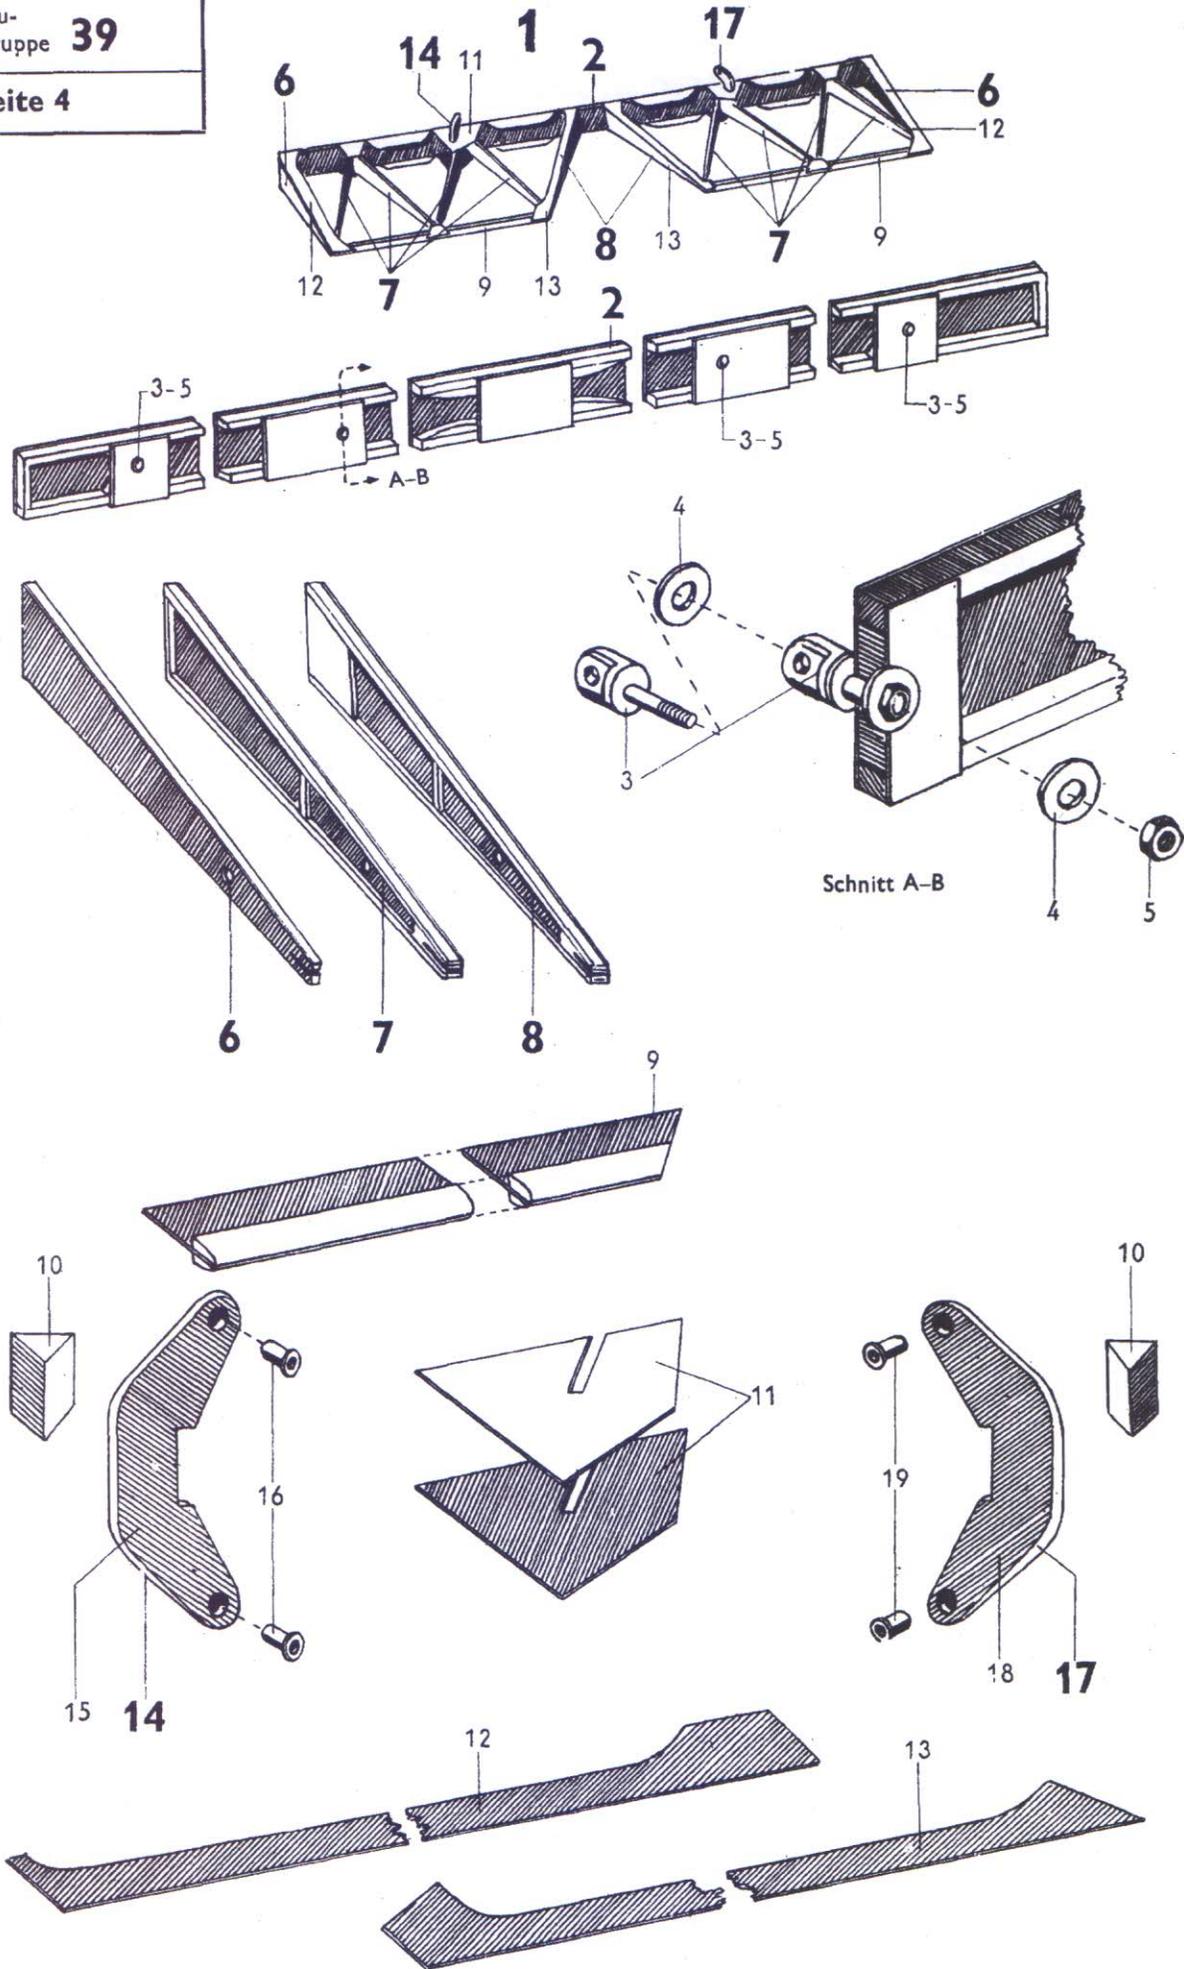

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Ersatzteil-Liste <b>108-14 A-2</b> (SG 38)		Leitwerk <b>Höhenruder</b>			Bau-Gruppe <b>39</b>
					Seite 5
Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr.	Bemerkung
—	1	<b>Höhenruder, vollständig</b> .....	<b>108-14.39</b>	<b>1</b>	
		bestehend aus den Orts-Nrn. 2-19			
—	1	<b>Höhenruderholm</b> .....	<b>108-14.39-01</b>	<b>2</b>	
		mit den Orts-Nrn. 3-5			
1120.3	4	Augbolzen .....	5 × 35 LgN 15932	3	
1010.2	8	Scheibe .....	A 6 DIN 9021	4	
1150.2	4	Sechskantmutter .....	M 6 LgN 14483.1	5	
—	2	<b>Endrippe</b> .....	<b>108-14.39-04</b>	<b>6</b>	
—	8	<b>Schrägrippe</b> .....	<b>108-14.39-02</b>	<b>7</b>	
—	2	<b>Schrägrippe</b> .....	<b>108-14.39-03</b>	<b>8</b>	
—	2	Endleiste .....	108-14.39-0706	9	
4001	2	Eckklotz .....	108-14.39-0705	10	
—	4	Lasche .....	108-14.39-0703	11	
—	4	Lasche .....	108-14.39-0702	12	
—	4	Lasche .....	108-14.39-0701	13	
—	1	<b>Linker Ruderhebel</b> .....	<b>108-14.39-05</b>	<b>14</b>	
		bestehend aus den Orts-Nrn. 15 u. 16			
—	1	Brett .....	108-14.39-0501	15	
3305.2	2	Rohrniet .....	8 × 1 × 14 LgN 15250.2	16	
—	1	<b>Rechter Ruderhebel</b> .....	<b>108-14.39-06</b>	<b>17</b>	
		bestehend aus den Orts-Nrn. 18 u. 19			
—	1	Brett .....	108-14.39-0601	18	
3305.2	2	Rohrniet .....	8 × 1 × 14 LgN 15250.2	19	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



Ersatzteil-Liste

**108-14 A-2**  
(SG 38)

**Leitwerk**


Bau-  
Gruppe **301**

# Höhenflossenstrebe

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Ausgabe: Juli 1943

Änderungsstand siehe letztes  
Blatt dieser Baugruppe

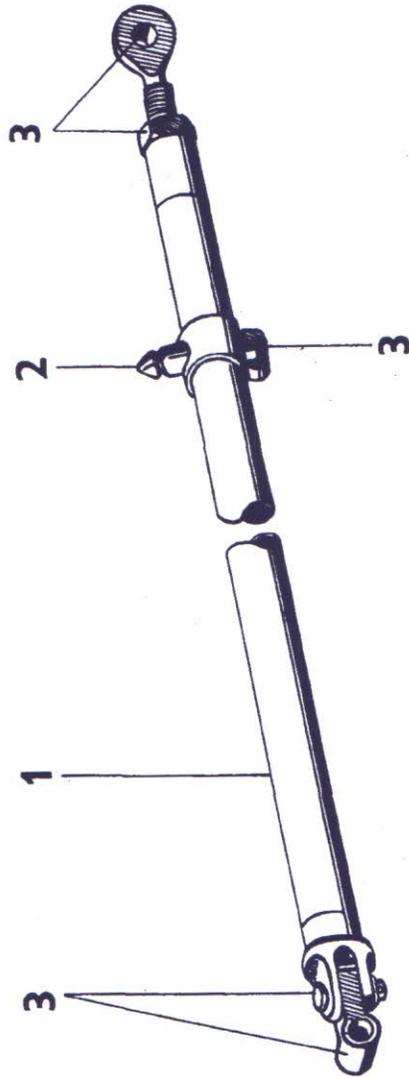

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig




Ersatzteil-Liste <b>108-14 A-2</b> (SG 38)	Leitwerk <b>Höhenflossenstrebe</b>	Bau-Gruppe <b>301</b>
		Seite <b>3</b>

## Untergruppen-Übersicht

Orts-Nr.	Vorkommen in Baugruppe	Benennung	Untergruppe	Seite / Orts-Nr.
1	1	Strebe .....	108-14.301-01	—
2	1	Pilzschelle .....	108-14.301-02	—
3	1	Lose Teile .....	108-14.301-03	—

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig

Anmerkung:  
**Für die Truppe bestimmte Ersatzteile** sind auf den Textseiten in Spalte Bemerkung durch **Tr** gekennzeichnet.  
**Für die Reparatur bestimmte Ersatzteile** werden an die Truppe nicht geliefert.

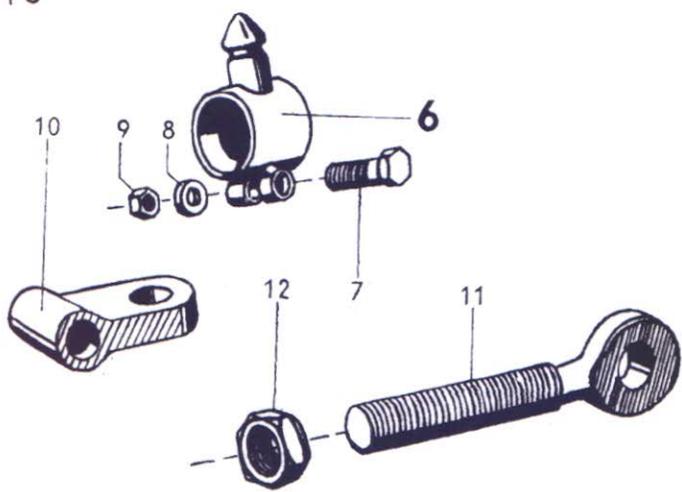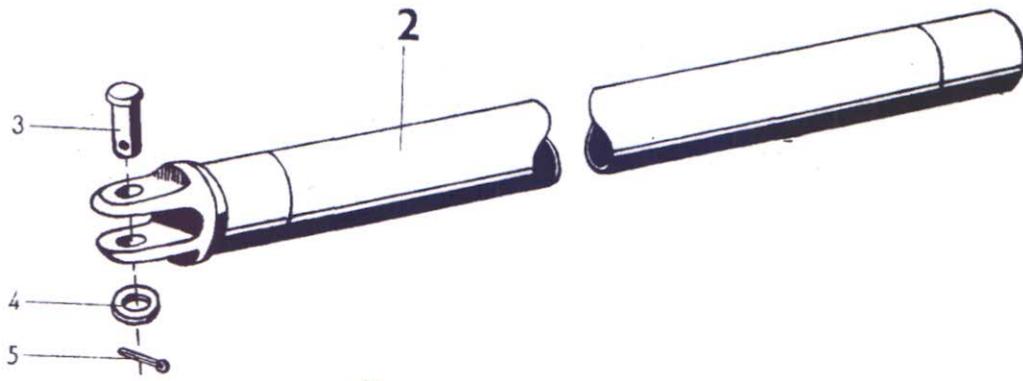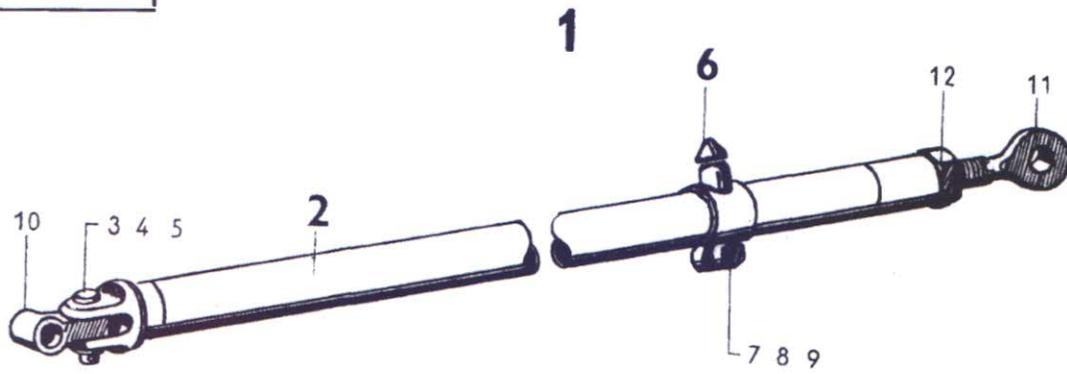

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig.

Ersatzteil-Liste <b>108-14 A-2</b> (SG 38)		Leitwerk <b>Höhenflossenstrebe</b>			Bau-Gruppe <b>301</b>
					Seite 5
Werkstoff	Stück	Benennung	Ersatzteil-Nr.	Orts-Nr.	Bemerkung
—	1	<b>Höhenflossenstrebe, vollständig ...</b> <i>bestehend aus den Orts-Nrn. 2-12</i>	<b>108-14.301</b>	<b>1</b>	
—	1	<b>Strebe</b> .....	<b>108-14.301-01</b>	<b>2</b>	
1120.3	1	Bolzen .....	6 × 16 LgN 15229	3	
Flußst.	1	Scheibe .....	6 LgN 14533.1	4	
Flußst.	1	Splint .....	2 × 10 DIN 94	5	
—	1	<b>Pilzschelle</b> .....	<b>108-14.301-02</b>	<b>6</b>	
1267.4	1	Sechskantschraube .....	M 4 × 20 LgN 14179	7	
Flußst.	1	Scheibe .....	4 LgN 14533.1	8	
1040.7	1	Sechskantmutter .....	M 4 AGGN 14487.2	9	
1030.2	1	Kardan .....	108.14.301-0301	10	
1120.3	1	Augbolzen .....	108-14.301-0302	11	
1042.7	1	Sechskantmutter .....	M 8 AGGN 14487.2	12	

Unbefugte Verwendung ist strafbar und macht schadenersatzpflichtig



